



Service Bulletin

Date: April 29, 2014

Product Line: Wildcat Trail

Bulletin No: BU201503

Subject: Oil Cooler Hose Clamps

Affected Models: 2014 Wildcat Trail models

■ **NOTE:** Refer to Cat Tracker Online to obtain the list of affected VIN's from your inventory by selecting the "Service" tab, then the "Bulletin Display" tab. Specific criteria is required to be selected. Example: Bulletin Type-All, Product Type-ROV, Bulletin Number BU201503 and Bulletin Year 2015.

Condition: The existing oil cooler hose clamps do not meet Arctic Cat standards and should be replaced.

Solution: Install Oil Cooler Hose Clamp Update Kit (p/n 0437-109) according to the instructions provided in the kit.

Parts: Order an appropriate number of Oil Cooler Hose Clamp Update Kits (p/n 0437-109) through normal parts-ordering channels. Your dealership Parts Account will be billed and then credited upon receipt of a Warranty Claim Request.

Warranty: A labor allowance of 0.2 hr will be paid per affected vehicle.

■ **NOTE:** Please remember that when submitting a claim, make sure to always enter the current mileage of each affected vehicle.


ATTENTION

To ensure that the necessary service work is completed in a timely manner and that this issue can be resolved, Arctic Cat is requesting that all service work be completed prior to April 29, 2015. All warranty claims directly related to this issue will not be honored after April 29, 2015 without prior approval.

Arctic Cat® Wildcat Trail

Installation Instructions

Oil Cooler Hose Clamp Update Kit (p/n 0437-109)

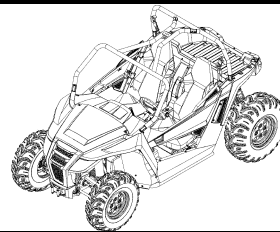

■ **NOTE:** Read these Installation Instructions thoroughly before beginning the installation process. Retain these Installation Instructions for future reference.

Application: 2014 Wildcat Trail

Kit includes:

p/n	QTY	DESCRIPTION
2623-062	4	Hose Clamp
0453-996	1	Instructions

1. Remove and discard the existing hose clamps securing the oil cooler hoses to the oil cooler (**one on each side of the cooler**). Make sure the hoses are not removed from the cooler. See Fig. 1.

Fig. 1



ROV-442A

2. Loosen the new hose clamps so they can be installed around the oil hoses; then secure the hoses to the cooler using the new hose clamps. Tighten to 35 in-lb. See Fig. 2.

Fig. 2



ROV-443A

3. Loosen the quarter turn securing the oil access panel (located between the seats); then remove the cover. See Fig. 3.


Fig. 3



ROV-446A

4. Remove and discard both hose clamps securing the oil cooler hoses to the engine. Make sure the hoses are not removed from the engine. See Fig. 4.

Fig. 4

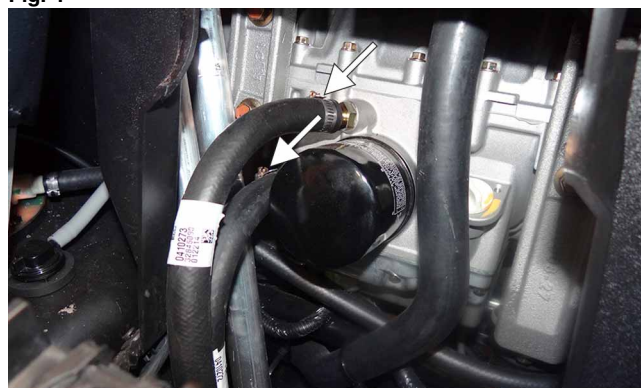

ROV-444A

5. Loosen new hose clamps so they can be installed around the oil hoses; then secure the hoses to the engine using the new hose clamps. Tighten to 35 in-lb. See Fig. 5.

Fig. 5



ROV-445A

- **NOTE:** Make sure when installing the new clamps that they are installed approximately 1/4-in. - 3/8-in. from the edge of the hose and behind the oil fitting barb. See Fig. 6.

Fig. 6



ROV-448

- **NOTE:** Make sure the oil cooler hoses have enough slack (play), are not kinked in any way, and are not rubbing on the seat belt anchor bracket. See Fig. 7.

Fig. 7



ROV-447

6. Install the oil access panel using the quarter turn.





Bulletin de Service

Date: Le 29 avril 2014

Ligne de produit: Wildcat Trail

Numéro de bulletin: BU201503

Objet: Refroidisseur d'huile colliers de serrage

Modèles concernés: Modèles Wildcat Trail de 2014

■ **REMARQUE:** Se référer à Cat Tracker en ligne pour connaître les NIV concernés de votre inventaire en cliquant sur l'onglet "Service" (entretien) et ensuite sur l'onglet "Bulletin Display" (afficher bulletin). Vous devrez choisir certains critères particuliers. Exemple: Type de bulletin - All (tous), Type de produit - ROV, Bulletin Number (n° de bulletin) BU201503 et Bulletin Year 2015 (année du bulletin).

Condition: Les pinces refroidisseur d'huile de tuyaux existants ne répondent pas aux normes Arctic Cat et doivent être remplacés.

Solution: Installez la Trousse mise à jour du refroidisseur d'huile Collier de serrage (n/p 0437-109) selon les instructions fournies dans la trousse.

Pièces: Commandez le nombre approprié de Trousse mise à jour du refroidisseur d'huile Collier de serrage (n/p 0437-109) selon les méthodes de commande normales. Le compte pièces de votre concession sera facturé puis crédité à la réception du Formulaire de réclamation au terme de la garantie.

Garantie: Une allocation pour main d'œuvre de 0,2 heures sera versée pour chaque véhicule concerné.

■ **REMARQUE:** Veuillez vous rappeler que lorsque vous soumettez une réclamation, de vous assurer d'inscrire le millage actuel de chaque véhicule concerné.


ATTENTION

Pour nous assurer que le travail de révision nécessaire soit complété dans un délai raisonnable et que ce problème est réglé, Arctic Cat demande que tout travail de révision soit complété avant le 29 avril 2015. Toutes les réclamations de garantie directement reliées à ce problème ne seront plus acceptées après le 29 avril 2015 sans préautorisation.

Arctic Cat® Wildcat Trail

Instructions sur l'installation

Trousse d'actualisation du collier de tuyau du refroidisseur d'huile (n/p 0437-109)

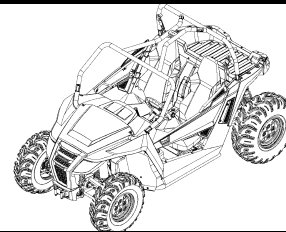

■ **REMARQUE:** Lisez ces instructions sur l'usage attentivement avant de commencer la procédure d'installation. Conservez ces instructions sur l'installation pour vos références futures.

Application: Wildcat Trail de 2014

La trousse inclut:

n/p	QTÉ	DESCRIPTION
2623-062	4	Collier de tuyau
0453-996	1	Instructions

1. Retirez et jetez les colliers de tuyau existants retenant les tuyaux du refroidisseur d'huile à ce dernier (**un de chaque côté du refroidisseur**). Veillez à ne pas retirer les tuyaux du refroidisseur. Voir la figure 1.

Fig. 1



ROV-442A

2. Desserrez les nouveaux colliers de tuyau de sorte à pouvoir les installer sur les tuyaux d'huile, puis fixez les tuyaux au refroidisseur à l'aide des nouveaux colliers de tuyau. Serrez à un couple de 35 lb-po. Consultez la figure 2.

Fig. 2



ROV-443A

- **REMARQUE :** Au moment d'installer les nouveaux colliers, assurez-vous de les placer à environ 0,6 à 0,9 cm (1/4 à 3/8 po) de l'extrémité du tuyau, derrière le raccord d'huile cannelé.

3. Desserrez le quart de tour retenant le panneau d'accès d'huile (situé entre les sièges), puis retirez le couvercle. Consultez la figure 3.


Fig. 3



ROV-446A

4. Retirez et jetez les deux colliers de tuyau retenant les tuyaux du refroidisseur d'huile au moteur. Veillez à ne pas retirer les tuyaux du moteur. Consultez la Figure 4.

Fig. 4

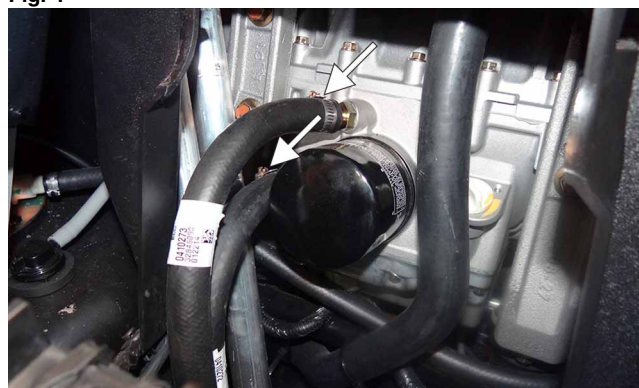

ROV-444A

5. Desserrez les nouveaux colliers de tuyau de sorte à pouvoir les installer sur les tuyaux d'huile, puis fixez les tuyaux au moteur à l'aide des nouveaux colliers de tuyau. Serrez à un couple de 35 lb·po. Consultez la Figure 5.

Fig. 5



ROV-445A

■ **REMARQUE** : Au moment d'installer les nouveaux colliers, assurez-vous de les placer à environ 0,6 à 0,9 cm (1/4 à 3/8 po) de l'extrémité du tuyau, derrière le raccord d'huile cannelé. Consultez la figure 6.


Fig. 6



ROV-448

■ **REMARQUE** : Assurez-vous que les tuyaux du refroidisseur d'huile ont assez de jeu, qu'ils ne sont pas tordus et qu'ils ne frottent pas contre le dispositif d'ancrage de la ceinture de sécurité. Consultez la figure 7.

Fig. 7

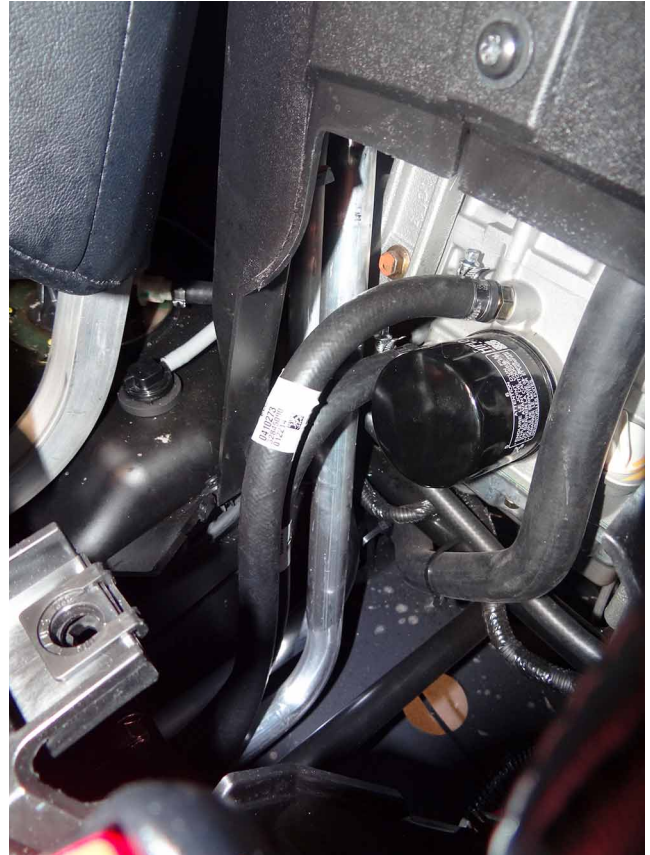

ROV-447

6. Installez le panneau d'accès d'huile à l'aide du quart de tour.

